



# MORE THAN A REPLACEMENT

**MANUÁL**  
ČEŠTINA

Děkujeme vám za zakoupení snímače značky MEC. Pokud nemáte zkušenosti s drátováním nebo pájením, případně si nejste jistí, jak při instalaci snímače postupovat, velmi doporučujeme přenechat zapojení snímače odborníkovi.

## **INSTALACE / MONTÁŽ**

1. Sundejte z nástroje struny a otevřete šachtu s elektronikou.
2. Opatrně vyjměte staré snímače. Pokud je to nutné, poznamenejte si způsob zapojení pájených spojů. Pokud původní snímače odpojíte opatrně a čistě, instalace nových snímačů bude jednodušší.
3. Ověřte, zda je použitá elektronika a další komponenty kompatibilní s vašimi novými snímači. V případě, že přecházíte z pasivních snímačů na aktivní, některé součástky je nutné vyměnit.
4. K připájení vodičů snímačů na místo použijte pájku s tenkou špičkou. Připojte snímače.
5. Červené vodiče ze všech snímačů připojte k červeným drátům ze svorky baterie.
6. Abyste zamezili možnému zkratu, zkontrolujte pájené spoje a zaizolujte volné nepřipojené vodiče.
7. Zavřete šachtu s elektronikou a nástroj znovu osadte strunami.

# PŘIPOJOVACÍ KABELY


## Aktivní snímače

Červený: +9V  
Bílý: kladný pól (+)  
Holý: stínění (-)




## MM-Style / Soapbar (pasivní)

Zelený: krk (-) & Holý: stínění  
Červený: krk, kladný pól (+)  
& Bílý: kobylka (-)  
Černý: kobylka, kladný pól (+)

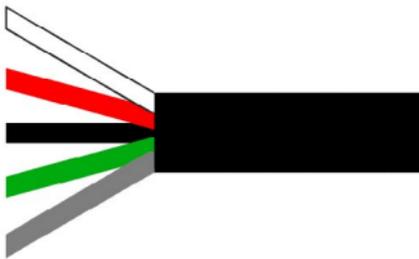

## Twin Jazz (aktivní)


Červený: +9V  
2x bílý: kladný pól (+)  
2x holý: stínění (-)

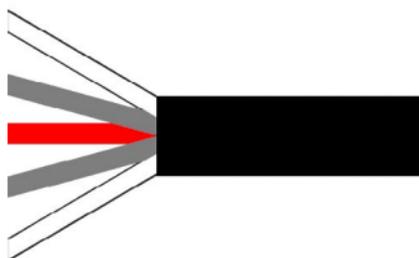

## Pasivní snímač

### 1 vodič

Bílý: kladný pól (+)  
Holý: stínění (-)

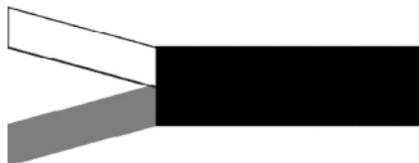

## Pasivní snímač 2 vodiče

Bílý: signálový vodič (+)  
Červený + holý: stínění (-)  
nebo  
Červený: Signálový vodič (+)  
Bílý + holý: stínění (-)



# ÚDRŽBA

Některé snímače značky MEC jsou dodávány s kovovým krytem. Abyste dosáhli optimální péče o své snímače a zamezili korozi jeho povrchu, doporučujeme nečistit snímač vodou. Snímač čistěte pouze za pomoci jemné a suché tkaniny.

## OBEČNÉ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že různí výrobci hudebních nástrojů používají různé rozteče strun, doporučujeme před instalací snímačů MEC nejprve zkontrolovat údaje o potřebné rozteči. Vzhledem k různé konfiguraci zapojení, která se liší nástroj od nástroje, může být také k výměně snímače zapotřebí úprava těla nástroje. Jakoukoli úpravu těla doporučujeme svěřit odborníkům.

